


STANLEY[®]

FATMAX[®]

V20

LITHIUM ION






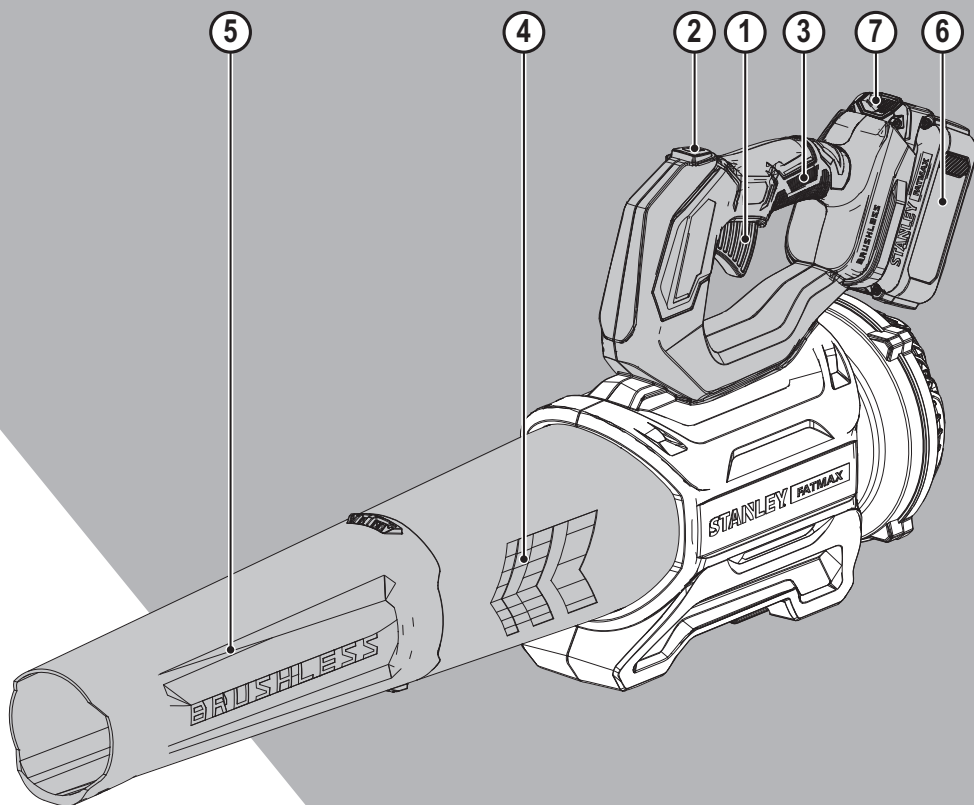


511119 - 12 SK

Preložené z pôvodného návodu

www.stanley.eu

SFMCBL730

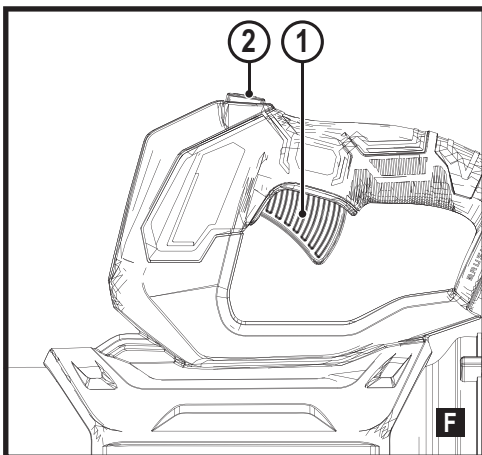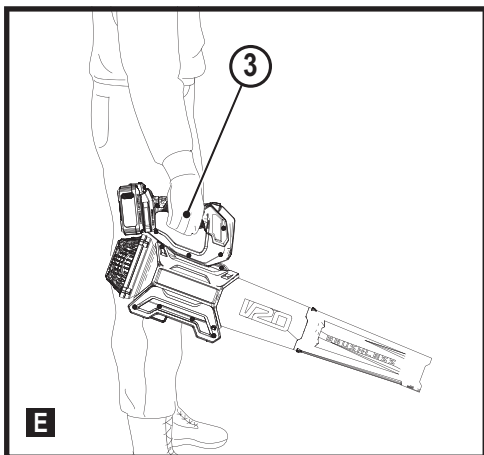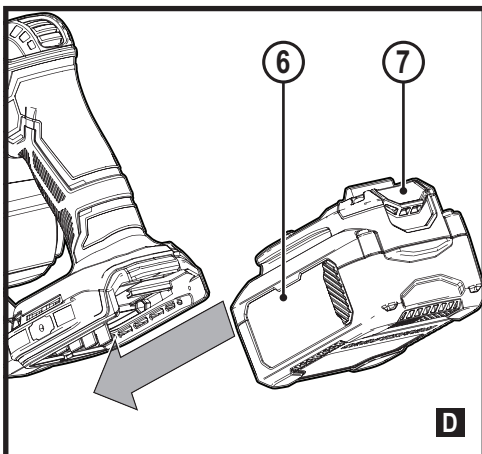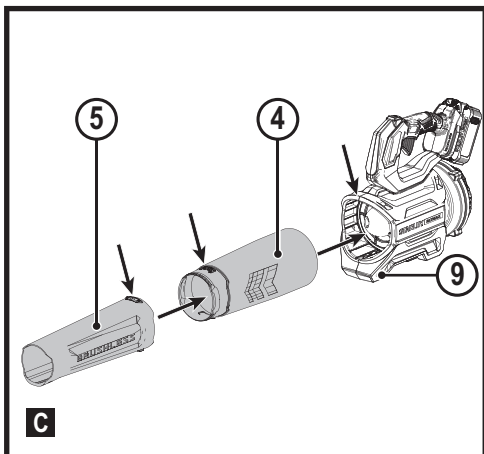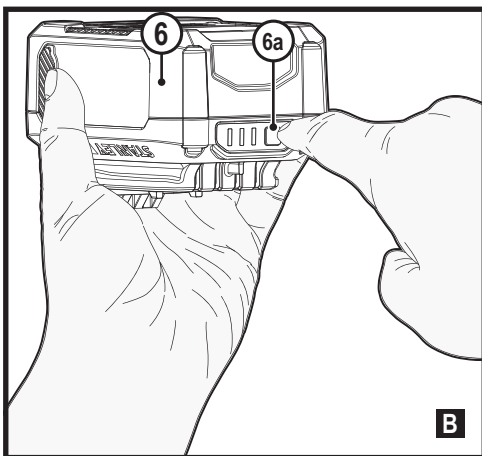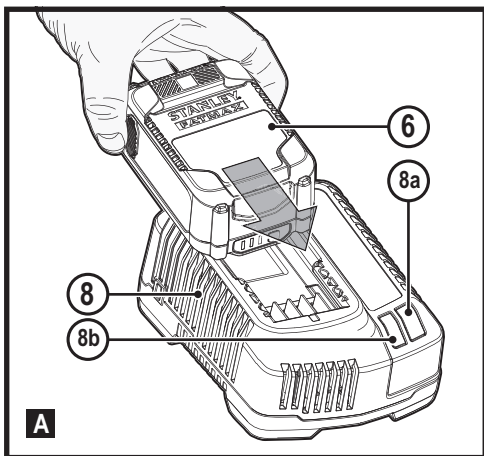

Použitie výrobku

Váš fukár STANLEY FATMAX SFMCBL730 je určený na rôzne fúkacie a upratovacie práce. Tento výrobok je určený iba pre profesionálnych a súkromných neprofesionálnych používateľov.

Bezpečnostné pokyny**Všeobecné bezpečnostné pokyny**

Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny a bezpečnostné výstrahy.

Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.

Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na budúce použitie.

Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).

1. Bezpečnosť v pracovnom priestore

a. Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k úrazom.

b. Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže

spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.

c. Pri práci s elektrickým náradím zaistíte bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

2. Elektrická bezpečnosť

a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.

Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.

c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo

pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.

- e. **Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.** Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - f. **Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD).** Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 3. Bezpečnosť osôb**
- a. **Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu zraneniu.
 - b. **Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku.** Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
 - c. **Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred pripojením zdroja napätia alebo pred vložením**

akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je spínač v polohe „vypnuté“. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak je spínač náradia v polohe „zapnuté“, môže spôsobiť úraz.

- d. **Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
- e. **Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržiavajte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožnená lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
- f. **Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami.** Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
- g. **Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.** Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
- h. **Nedovoľte, aby častým používaním náradia došlo k familiárnosti, aby**

ste sa stali samol'úbymi a aby ste ignorovali zásady bezpečnosti.

Bezstarostnosť môže spôsobiť vážne zranenie v zlomku sekundy.

4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba

a. Nepreťažujte elektrické náradie.

Používajte na vykonávanú prácu správny typ náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.

b. Ak nie je možné hlavný spínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným spínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.

c. Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor.

Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.

d. Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.

Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.

e. Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých

častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu

ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.

f. Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zablokovanie a lepšie sa s nimi pracuje.

g. Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď., používajte podľa týchto pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prácu, ktorú budete vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.

h. Udržiavajte rukoväti a všetky povrchy na uchopenie čisté a suché a dbajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivami. Klzké rukoväti a povrchy na uchopenie neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.

5. Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba

a. Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.

- b. Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia.**

Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.

- c. Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora.** Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.

- d. V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikáť kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri zasiahnutí očí kvapalinou navyše vyhľadajte lekársku pomoc.** Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

- e. Nepoužívajte akumulátor alebo náradie, ktoré je poškodené alebo upravené.**

Poškodené alebo upravené akumulátory môžu vykazovať nepredvídateľné stavy, ktoré môžu viesť k požiaru, výbuchu alebo zraneniu.

- f. Nevystavujte akumulátor alebo náradie ohňu alebo pôsobeniu vysokých teplôt.**

Pôsobenie ohňa alebo teplôt presahujúcich 130 °C môže spôsobiť explóziu.

- g. Dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a nenabíjajte akumulátor alebo náradie mimo rozsahu teplôt, ktoré sú uvedené v tomto návode.**

Nesprávne nabíjanie alebo teploty mimo stanoveného rozsahu môžu poškodiť akumulátor a môžu zvýšiť riziko požiaru.

6. Servis

- a. Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné diely.** Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.

- b. Nikdy nevykonávajte servis poškodených akumulátorov.** Servis akumulátorov sa môže vykonávať iba u výrobcu alebo v autorizovaných servisoch.

Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím



Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny pre fukáre

Určené použitie je opísané v tomto návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom, môže

predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.

- ◆ Vždy používajte pevnú obuv a dlhé nohavice, aby ste si chránili chodidlá a nohy.
- ◆ Kedykoľvek ponecháte toto náradie bez dozoru, pred odstránením zablokovania, pred čistením a údržbou, po náraze do cudzieho predmetu alebo ak začne náradie abnormálne vibrovať, v takých prípadoch vždy vyberte z náradia akumulátor.
- ◆ Pri prevádzke nenastavujte vstupný alebo výstupný otvor fukára do blízkosti očí alebo uší. Nikdy neodfukujte nečistoty smerom k okolitým osobám.
- ◆ Nepoužívajte tento výrobok počas dažďa a nenechávajte ho na daždi.
- ◆ Neprechádzajte fukárom cez štrkové chodníky alebo cesty, ak je spustený v režime fúkania. Choďte, nikdy nebehajte.
- ◆ Ak je toto zariadenie zapnuté, nekladte ho na štrk.
- ◆ Vždy udržiajte pevný postoj, najmä pri práci na svahu. Nepreceňujte svoje sily a stále udržiajte rovnováhu.
- ◆ Nevkladajte do otvorov žiadne predmety. Nikdy toto zariadenie nepoužívajte, ak sú zanesené jeho otvory.
- ◆ Udržujte tieto otvory v čistote bez nanosených vlasov, chumáčov,

prachu a iných nečistôt, ktoré môžu obmedzovať prúdenie vzduchu.

Varovanie! Vždy používajte tento výrobok spôsobom, ktorý je opísaný v tomto návode. Tento výrobok je určený na prácu vo zvislej polohe a ak sa použije akýmkoľvek iným spôsobom, môže dôjsť k úrazu. Nikdy neuvádzajte toto náradie do chodu, ak je položené na boku alebo ak je otočené spodnou stranou nahor.

- ◆ Uvedomte si, že obsluha alebo používateľ zodpovedá za nehody a nebezpečenstvá týkajúce sa ďalších osôb a ich majetku.
- ◆ Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace roztoky. Na odstránenie zvyškov trávy a nečistôt používajte tupú škrabku.
- ◆ Náhradné ventilátory získate u autorizovaného predajcu STANLEY FATMAX. Používajte iba odporúčané náhradné diely a príslušenstvo STANLEY FATMAX.
- ◆ Udržujte všetky skrutky, matice a svorníky pevne utiahnuté, aby bol zaistený bezpečný prevádzkový stav.
- ◆ Pri práci s týmito fukármi používajte ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.

Vibrácie

Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch a vo vyhlásení o zhode sa merala v súlade so štandardnou skúšobnou metódou

predpísanou normou EN60335 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivého náradia medzi sebou.

Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.

Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.

Pri stanovení času pôsobenia vibrácií z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa požiadaviek normy 2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, musí predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď je v chode naprázdno.

Bezpečnosť ostatných osôb

Toto zariadenie sa môže použiť iba s napájacou jednotkou, ktorá je dodaná s týmto zariadením.

- ◆ Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté

inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- ◆ Nepoužívajte toto náradie, ak sa nachádzajú v jeho blízkosti osoby, najmä deti, alebo domáce zvieratá.

Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa s týmto výrobkom nebudú hrať.

Zvyškové riziká

Ak sa toto náradie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- ◆ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
- ◆ Zranenia spôsobené pri výmene dielov, kotúčov alebo príslušenstva.
- ◆ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistíte, aby sa robili pravidelné prestávky.
- ◆ Poškodenie sluchu.
- ◆ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: práca

s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).

Štítky na náradí

Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené nasledujúce piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranu zraku.



Nevystavujte náradie dažďu alebo prostrediu s vysokou vlhkosťou a nenechávajte ho vonku, ak prší.



Vypnite náradie. Pred vykonávaním akejkoľvek údržby tohto náradia z neho vyberte akumulátor.




Udržujte ostatné osoby v bezpečnej vzdialenosti.



Smernica 2000/14/EC týkajúca sa zaručeného akustického výkonu.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory a nabíjačky

Akumulátor

- ◆ Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
- ◆ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
- ◆ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže teplota presiahnuť 40 °C.
- ◆ Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
- ◆ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
- ◆ Pri likvidácii akumulátorov sa vždy riadte pokynmi, ktoré sú uvedené v časti „Ochrana životného prostredia“.
- ◆  Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.

Nabíjačky

- ◆ Používajte nabíjačku STANLEY FATMAX iba na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím. Iné akumulátory môžu prasknúť a spôsobiť zranenia alebo iné škody.
- ◆ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie sú na nabíjanie určené.
- ◆ Poškodené káble ihneď vymeňte.
- ◆ Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
- ◆ Nesnažte sa nabíjačku demontovať.
- ◆ Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.



Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.

Elektrická bezpečnosť



Táto nabíjačka STANLEY FATMAX je vybavená dvojitou izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením k sieťovej zásuvke.

- ◆ Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť u výrobcu alebo v autorizovanom servise STANLEY FATMAX, aby sa zabránilo možným rizikám.

Popis

Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.

1. Spúšťač spínač s plynulou reguláciou rýchlosti
2. Tlačidlo zvýšenia výkonu
3. Rukoväť
4. Horná trubica fukára
5. Spodná trubica fukára
6. Akumulátor
7. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora

Použitie

Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu.

Nabíjanie akumulátora (obr. A)

Akumulátor je nutné nabiť pred prvým použitím a vždy, keď počas práce dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu.

Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav, ktorý neznamená žiadny problém.

Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.

Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátor, ak je teplota jeho článku nižšia než asi 10 °C alebo vyššia než 40 °C.

Akumulátor je nutné ponechať v nabíjačke a nabíjačka ho začne znovu automaticky nabíjať, hneď ako sa teplota článkov akumulátora zvýši alebo zníži.

Poznámka: Z dôvodu zaistenia maximálnej výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred ich prvým použitím ich doplna nabite.

- ◆ Pred vloženíím akumulátora (6) pripojte nabíjačku (8) k zodpovedajúcej sieťovej zásuvke.
- ◆ Zelený indikátor nabíjania (8a) bude nepretržite blikať, čo bude indikovať začatie procesu nabíjania.
- ◆ Ukončenie nabíjania bude indikované trvalým rozsvietením zeleného indikátora nabíjania (8a). Akumulátor (6) je celkom nabitý a môže sa vybrať a použiť alebo sa môže ponechať v nabíjačke (8).
- ◆ Nabite vybité akumulátory najneskôr do 1 týždňa. Životnosť akumulátora sa značne skráti, ak bude uložený vo vybitom stave.

LED indikátory režimov nabíjačky

	Nabíjanie: Zelený LED indikátor bliká	
	Celkom nabité: Zelený LED indikátor svieti	
	Odloženie nabíjania akumulátora: Zelený LED indikátor bliká Červený LED indikátor svieti	

Poznámka: V kompatibilnej nabíjačke (nabíjačkách) sa nebude chybný akumulátor nabíjať. Nabíjačka bude indikovať chybný akumulátor nerozsvietením kontrolky.

Poznámka: To môže tiež znamenať poruchu v nabíjačke. Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného servisného strediska na otestovanie.

Ponechanie akumulátora v nabíjačke


Akumulátor sa môže ponechať v nabíjačke so svietiacou LED neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude akumulátor udržiavať v nabitom stave.

Odloženie nabíjania akumulátora

Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora, automaticky spustí režim odloženia nabíjania akumulátora, zelený LED indikátor (8a) bude blikať a červený LED indikátor (8b) bude svietiť, a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania. Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú životnosť akumulátora.

Indikátor stavu nabitia akumulátora (obr. B)

Akumulátor je vybavený indikátorom stavu nabitia na rýchle zistenie výdrže akumulátora, ako je znázornené na obr. B. Stlačením tlačidla indikátora stavu nabitia (6a) môžete ľahko zobrazíť zostávajúce nabitie akumulátora, ako je znázornené na obr. B.

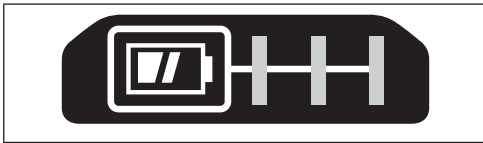

Zostavenie trubice fukára (obr. C)

Upozornenie:

- ◆ Pred použitím musia byť trubice fukára úplne zostavené.
- ◆ Nikdy neprevádzkujte bez hornej trubice nasadenej na fukári a spodnej trubice zostavenej s hornou trubicou.
- ◆ V záujme bezpečnosti nie sú trubice určené na rozdelenie po zostavení.

Zostavenie trubic fukára

- ◆ Zarovnajte hornú trubicu (4) s fukárom a spodnú trubicu (5) s hornou trubicou, ako je zobrazené na obr. C.
- ◆ Tlačte hornú trubicu riadne do fukára, kým nedôjde k zaisteniu poistky a kým nezačujete kliknutie.
- ◆ Potom tlačte spodnú trubicu riadne do hornej trubice, kým nedôjde k zaisteniu poistky a kým nezačujete kliknutie.
- ◆ Zatahajte za trubice, aby ste sa uistili, či sú riadne zaistené.
- ◆ Ak chcete trubicu odobrať, zasuňte skrutkovač do odlišovacieho otvoru (9), ktorý sa nachádza na bočnej časti náradia. Zdvihnite výstupok nachádzajúci sa vnútri a vytiahnite trubicu z fukára.

Použitie

Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred akýmkoľvek nastavením alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení túto jednotku vždy vypnite a vyberte z nej akumulátor. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Varovanie! Nepoužívajte tento fukár bez riadne nasadenej trubice fukára. Nikdy nesiahajte dole do tela fukára cez otvor trubice.

Varovanie! Vždy používajte bezpečnostné ochranné okuliare. Vždy používajte ochranu dýchacích ciest. Vždy používajte chrániče sluchu. Pri práci vonku vám odporúčame používať gumové rukavice a pevnú pracovnú obuv. Dbajte na to, aby sa dlhé vlasy a voľné časti odevu nedostali do blízkosti otvorov a pohybujúcich sa dielov. Iba na použitie v domácnosti.

Varovanie! Nebezpečenstvo porezania. Po vypnutí náradia počkajte 10 sekúnd, aby sa zastavil ventilátor a až potom odoberte trubicu fukára.

- ◆ Vždy skontrolujte vypnutie fukára a vybratie akumulátora:
 - Ak nechávate fukár bez dozoru.
 - Ak odstraňujete zablokovanie.
 - Pri kontrole, nastavení, čistení a pri akejkoľvek práci na tomto fukári.
- ◆ Fukár používajte iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.

Vkladanie akumulátora do náradia a jeho vyberanie (obr. D)

Varovanie! Pred odobratím alebo nasadením akumulátora sa uistite, či je spúšťač spínač (1) v polohe „vypnuté“, aby ste zabránili aktivácii spínača.

Poznámka: Uistite sa, či je akumulátor (6) úplne nabitý.

Vloženie akumulátora do rukoväti náradia

- ◆ Zarovnajte akumulátor (6) s drážkami vnútri rukoväti náradia (obr. D).
- ◆ Nasuňte akumulátor do rukoväti náradia tak, aby bol riadne usadený, a uistite sa, či budete počuť zvuk jeho zaistenia.

Vybratie akumulátora z náradia

- ◆ Stlačte uvoľňovacie tlačidlo akumulátora (7) a vytiahnite akumulátor rázne z rukoväti náradia.
- ◆ Vložte akumulátor do nabíjačky podľa pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu, ktorá sa týka nabíjačky.

Správna poloha rúk (obr. E)

Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia **VŽDY** používajte správny úchop náradia, ako na uvedenom obrázku.

Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia držte náradie **VŽDY** bezpečne a očakávajte nezvyklé reakcie.

Správna poloha ruky vyžaduje, aby ste mali jednu ruku na hlavnej rukoväti (3).

Zapnutie (obr. F)

Varovanie! Pri zapnutí držte fukár vždy pevne oboma rukami.

Varovanie! Nemierť otvor trubice fukára na seba alebo na iné osoby.

Varovanie! Vždy používajte bezpečnostné ochranné okuliare a ochranu sluchu.

Ak pracujete v prašnom prostredí, používajte respirátor.

Odporúčame Vám používať rukavice, dlhé nohavice a vhodnú

obuv. Dbajte na to, aby sa dlhé vlasy a voľné časti odevu nedostali do blízkosti otvorov a pohybujúcich sa dielov.

- ◆ Ak chcete fukár zapnúť, stlačte spúšťací spínač s reguláciou otáčok (1).
- ◆ Uvoľnenie spúšťacieho spínača s reguláciou otáčok (1) spôsobí vypnutie fukára.
- ◆ Uchopte fukár jednou rukou, ako je zobrazené na obr. E a pohybujte s trubicou (4) zo strany na stranu vo výške niekoľkých centimetrov nad tvrdým povrchom. Postupujte pomaly dopredu a udržiujte pred sebou nahromadené nečistoty.

Tlačidlo zvýšenia výkonu

Tlačidlo zvýšenia výkonu (2) je umiestnené na rukoväti náradia. Umožňuje vám optimalizovať výkon náradia a podľa potreby tento výkon zvýšiť.

- ◆ Zapnite fukár.
- ◆ Ak chcete aktivovať režim zvýšenia výkonu, stlačte tlačidlo zvýšenia výkonu.
- ◆ Ak chcete režim zvýšenia výkonu vypnúť, stlačte tlačidlo zvýšenia výkonu.
- ◆ Použitie fukára v normálnom režime vyhovuje väčšine vykonávaných fúkacích prác. (Dosiahne sa dlhší prevádzkový čas.)
- ◆ Aktivujte režim zvýšenia výkonu podľa potreby pri odstraňovaní odolných nečistôt.

Ochrana proti poveternostným vplyvom Weather Guard

Tento výrobok (bez akumulátora alebo nabíjačky) má určitú mieru ochrany proti kvapalinám (mierne postriekanie) počas normálneho a rozumného používania.

Varovanie! Akumulátor a nabíjačka nemajú ochranu proti poveternostným vplyvom Weather Guard.

Varovanie! Výrobok, akumulátor alebo nabíjačku NIKDY neponárajte do kvapaliny a nepoužívajte ich v daždi.

Údržba

Vaše náradie STANLEY FATMAX bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o tento výrobok a jeho pravidelné čistenie vám zaisťujú jeho bezproblémový chod.

Varovanie! S cieľom znížiť riziko spôsobenia vážneho zranenia vždy pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.

Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby tohto náradia z neho vyberte akumulátor. Pred čistením odpojte nabíjačku od siete.

- ◆ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
- ◆ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
- ◆ Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.



Mazanie

Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



Čistenie

Varovanie! Hneď ako sa vo vetracích drážkach hlavného krytu a v ich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstráňte ich prúdom suchého stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu udržiť používať schválenú ochranu zraku a schválený respirátor.

Varovanie! Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

Výmena príslušenstva

Varovanie! S cieľom znížiť riziko spôsobenia vážneho zranenia vždy pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia alebo pred montážou a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor.

Varovanie! Použitie akéhokoľvek príslušenstva, ktoré neodporúča spoločnosť STANLEY FATMAX na prevádzku s týmto náradím, môže byť nebezpečné.

Varovanie! Nepoužívajte žiadne príslušenstvo a doplnky, ktoré nie sú pre tento fukár odporúčané spoločnosťou STANLEY FATMAX.

Mohlo by dôjsť k spôsobeniu vážneho zranenia alebo k poškodeniu náradia.

Voliteľné príslušenstvo

Varovanie! Iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou STANLEY FATMAX, nebolo s týmto výrobkom testované. Preto by mohlo byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou STANLEY FATMAX.

Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežného domáceho odpadu.

Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po surovinách.

Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa miestnych predpisov. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.2helpU.com

Technické údaje

		SFMCBL730
Napájacie napätie	V _{dc}	18
Typ		1
Rýchlosť prúdiaceho vzduchu	km/h mph	177 110
Objem vzduchu	m ³ /min m ³ /min	11,6 410
Hmotnosť (bez akumulátora)	kg	2,3

Nabíjačka		SFMCB11	SFMCB12	SFMCB14
Vstupné napätie	V _{ac}	230	230	230
Výstupné napätie	V _{dc}	18	18	18
Prúd	A	1,25	2	4

Akumulátor		SFMCB201	SFMCB202	SFMCB204	SFMCB206
Napájacie napätie	V _{dc}	18	18	18	18
Kapacita	Ah	1,5	2,0	4,0	6,0
Typ		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

Varovanie! Vaša nabíjačka STANLEY FATMAX sa môže použiť iba na nabíjanie akumulátorov STANLEY FATMAX typu Li-Ion.

	Približný čas nabíjania v minútach		
Akumulátor	SFMCB11	SFMCB12	SFMCB14
SFMCB201	72	45	22
SFMCB202	96	60	30
SFMCB204	192	120	60
SFMCB206	288	180	90

Hodnoty týkajúce sa hlučnosti a vibrácií (priestorový vektorový súčet).
Režim fukára podľa normy EN50636-2-91

Akustický tlak (L_{PA}) na pracovisku 90 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (L_{WA}) 96 dB(A), odchýlka (K) 1,3 dB(A)

Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) Režim fukára podľa normy EN50636-2-91

Hodnota vibrácií a_v: < 2,5 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²

Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente sa merala podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN50636 a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia

Vyhlásenie o zhode EC

SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA



SFM CBL730 – Fúkár napájaný akumulátorom

Spoločnosť STANLEY Europe vyhlasuje, že tieto výrobky opisované v časti „Technické údaje“ spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:

2006/42/EC, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 50636-2-100:2014.

2000/14/EC, Príloha V

L_{WA} (meraná hladina akustického výkonu) 96 dB(A), odchýlka (K) = 1,3 dB(A),

L_{WA} (zaručená hodnota akustického výkonu) 98 dB(A).

Tieto výrobky spĺňajú taktiež požiadavky smerníc 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť STANLEY FATMAX na nasledujúcej adrese alebo na adresách uvedených na konci tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti STANLEY FATMAX.

Patrick Diepenbach
Riaditeľ, Benelux
STANLEY FATMAX Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
20. 8. 2022

**VYHLÁSENIE O ZHODE
PREDPISY PRE DODÁVKY STROJOVÝCH
ZARIADENÍ (BEZPEČNOSŤ) 2008**


SFM CBL730 – Fúkár napájaný akumulátorom

Spoločnosť STANLEY FATMAX vyhlasuje, že tieto výrobky opisované v časti „Technické údaje“ spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:

Predpisy pre dodávky strojových zariadení (bezpečnosť) z roku 2008, S.I. 2008/1597 (v platnom znení), EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2: 2019+A15:2021, EN 50636-2-100:2014.

Predpis z roku 2001, S.I. 2001/1701 (v platnom znení), odsek 8, ktorý sa týka emisií hluku pre zariadenia používané vo vonkajšom prostredí.

L_{WA} (meraná hladina akustického výkonu) 96 dB(A), odchýlka (K) = 1,3 dB(A),

L_{WA} (zaručená hodnota akustického výkonu) 98 dB(A).

Tieto výrobky spĺňajú nasledujúce predpisy Spojeného kráľovstva:

Predpisy pre elektromagnetickú kompatibilitu, 2016, S.I. 2016/1091 (v platnom znení).

Predpisy o obmedzení použitia niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2012, S.I. 2012/3032 (v platnom znení).

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť STANLEY FATMAX na nasledujúcej adrese alebo na adresách uvedených na konci tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti STANLEY FATMAX.

Paul Featherstone
Riaditeľ – Oddelenie záhradného náradia
STANLEY UK,
270 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 4DX
England
20. 8. 2022

Záruka

Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna a žiadnym spôsobom neovplyvní vaše zmluvné práva, ak ste súkromný neprofesionálny používateľ. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiállovej alebo výrobnéj chyby za nasledujúcich podmienok:

- ◆ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom a v súlade s pokynmi uvedenými v návode na jeho obsluhu.
- ◆ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
- ◆ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
- ◆ Bol predložený doklad o kúpe.
- ◆ Výrobok Stanley® FatMax® bol vrátený kompletný so všetkými pôvodnými komponentmi.

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného predajcu Stanley® FatMax® v katalógu Stanley® FatMax® alebo kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley® FatMax® a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.stanley.eu/3

ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA

Na získanie zvýhodnenej trojročnej záruky je nutné vykonať registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom termíne.

- ◆ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždňov od kúpy.
- ◆ Registrácia je na tejto adrese:
<http://www.stanley.eu/3>.

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Czech republic s.r.o.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

Band servis

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Band servis

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

Band servis

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550, 1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Kláštorského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis